

Verwerkingsvoorschrift gevelplint

Verwerkingsadvies gevelplint

Voor het optimaal verwerken van Holonite-producten is Holonite B&S (lijm) ontwikkeld. De Holonite B&S verbindt de gevelplint met de ondergrond. De producten kunnen mogelijk gaan werken en de B&S zorgt er voor dat enige uitzetting kan worden opgevangen.

Aandachtspunten bij de montage zijn:

 
- De ondergrond dient schoon, droog, vlak en draagkrachtig te zijn.
- De te verlijmen delen dienen ontvet en geprimerd te worden.
- De gevelplint moet tijdens de montage voldoende ondersteund zijn.
- De volgorde van plaatsing van de elementen is van links naar rechts.
- Door middel van Holonite B&S wordt de gevelplint verlijmd aan de ondergrond.
- Tevens is het mogelijk om de gevelplint(en) te bevestigen met Holonite Fix.
- Gebruik een afstandhouder om de laagdikte (minimaal 3mm) van de Holonite B&S te garanderen.
- Hanteer een dilatatie van 3mm tussen de gevelplinten.
- Zet de aansluiting tussen de gevelplinten dicht met compressieband kwaliteit BG1 10/2 mm.

Hoekoplossing gevelplint


De hoekoplossingen zijn uitvoerbaar als:

1. Een kant-en-klaar hoekstuk 250 x 250 mm. De lengte elementen sluiten hierbij aan op het hoekstuk.
2. Een hoekoplossing met een passtuk. Hierbij worden de elementen op maat gemaakt om een passende aansluiting te kunnen maken.

Verwerkingsvoorschrift gevelplint




MINIMAAL

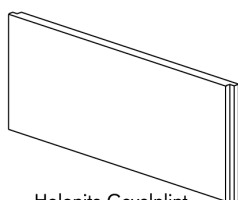

Holonite Gevelplint

1

Ondergrond dient droog,
vlak en draagkrachtig te zijn.
Vrij van stof, vet en algen

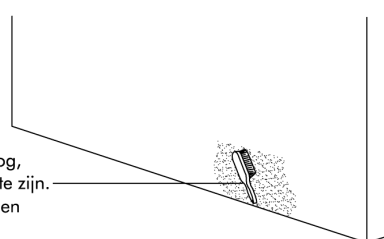

2

Verlijmen met Holonite B&S afstandhouder

DROOGTIJD




MINIMAAL

VERWERKINGSTIJD



MINIMAAL

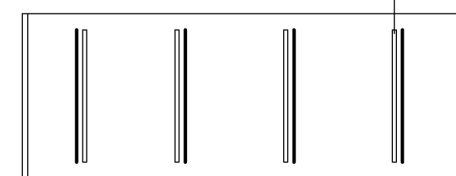


h.o.h. 250mm




3

4

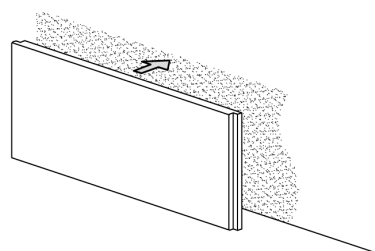

Bovenzijde afdichten met
Holonite lijm of compressieband



Afdichtingsband aanbrengen
Compressieband kwaliteit BG1
10/2mm

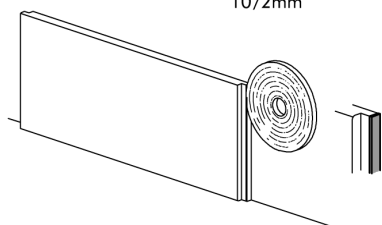

Gevelplint tijdens montage ondersteunen

5

6

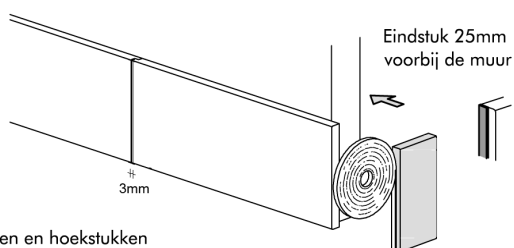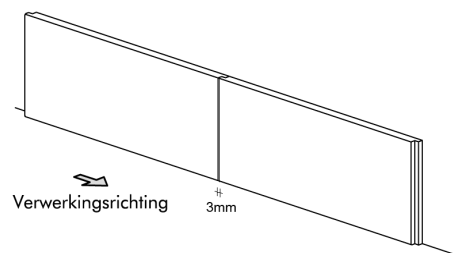


Bij passtukken en hoekstukken
ook afdichtingsband aanbrengen
Compressieband kwaliteit BG1 10/2mm



Gevelplint tijdens montage ondersteunen

7

8

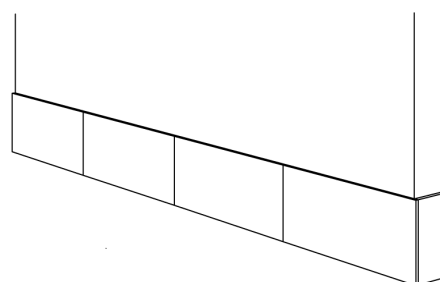


 Verwerkingsvoorschrift gevelplint hoekoplossing

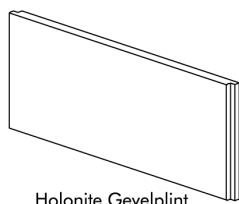


Holonite Gevelplint

1

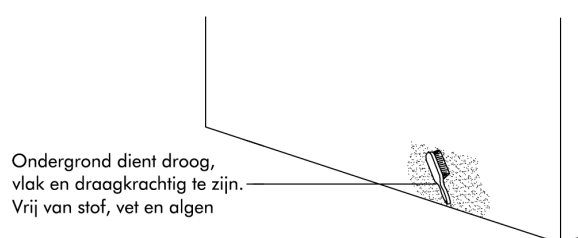

Ondergrond dient droog,
vlak en draagkrachtig te zijn.
Vrij van stof, vet en algen

2

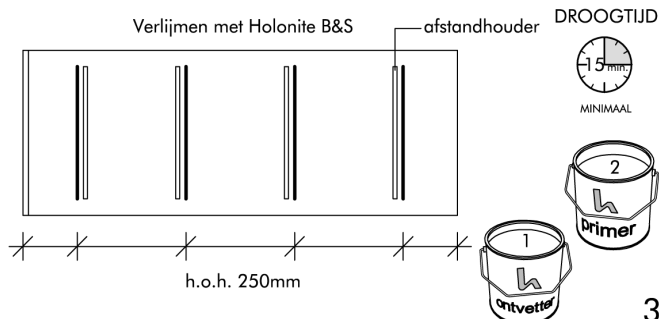

DROOGTIJD



MINIMAAL




3

VERWERKINGSTIJD




MINIMAAL

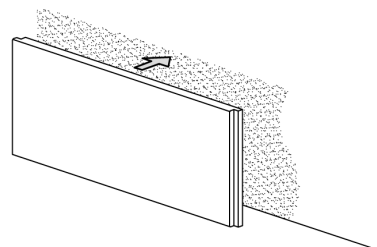

4


Bovenzijde afdichten met
Holonite lijm of compressieband

Afdichtingsband aanbrengen
Compressieband kwaliteit BG1
10/2mm

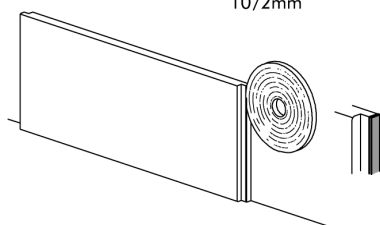

Gevelplint tijdens montage ondersteunen


5

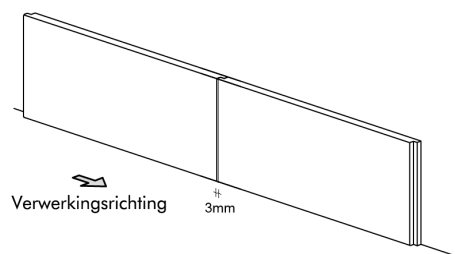

Verwerkingsrichting

3mm

6

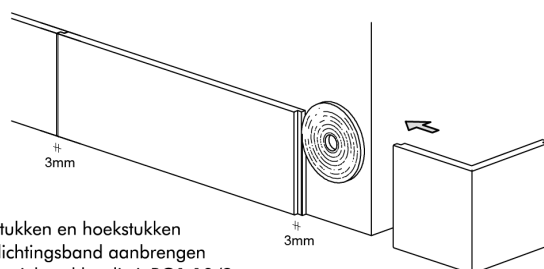

Bij passtukken en hoekstukken
ook afdichtingsband aanbrengen
Compressieband kwaliteit BG1
10/2mm

Gevelplint tijdens montage ondersteunen

7

8

